

# ISOLATEUR DE SECTION SIMPLE (CLM)


## Examen, vérification

F1.3 m

1 Examiner l'état de l'intermédiaire bois "permali", s'il est défectueux, remplacer l'IS par l'IS VZC 21471/11640 : fiche F1.5


2 Examiner les autres pièces constitutives : têtes d'ancrage, ..., s'assurer qu'elles ne comportent ni fissure, ni déformation.

3 Examiner le F.C. au droit des têtes d'ancrage.

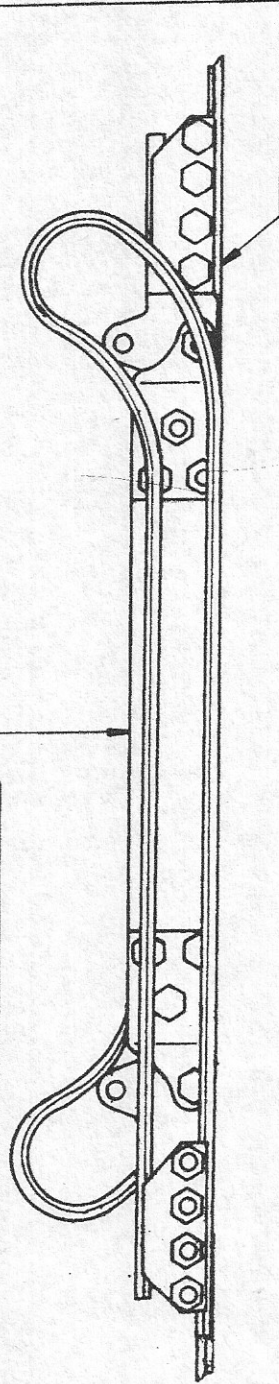

4 Vérifier l'état des patins, notamment aux points d'attaque, les remplacer, si nécessaire.

⚠ Lors du remplacement de patin, desserrer les écrous en maintenant serrée la vis pour éviter le glissement du F.C.

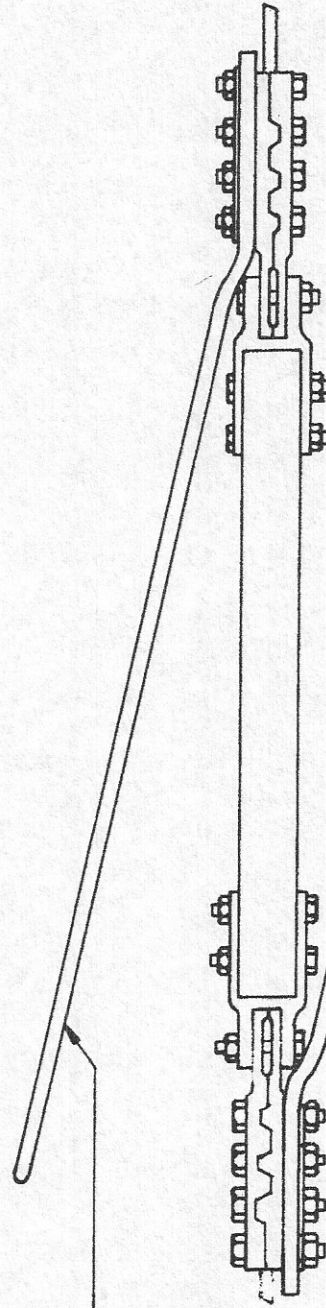

5 Contrôler la position des axes, le serrage des écrous, la présence des rondelles, des goupilles ouvertes.